

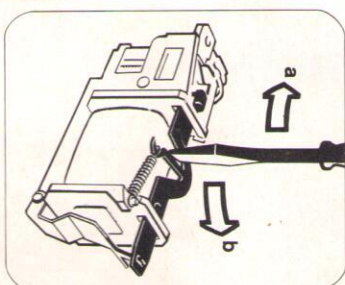
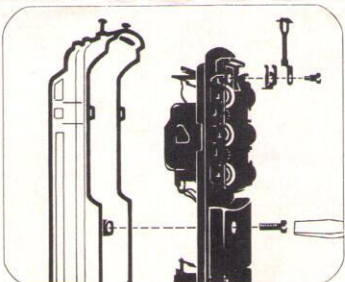
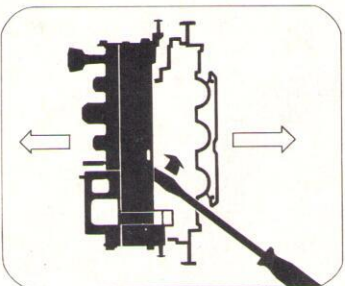


Die Bürsten müssen mit leichtem Druck am Kollektor anliegen. Gegebenenfalls ist die Spannung der Andrückfedern zu korrigieren. – Beim Erneuern der Bürsten (60 030) sind die Bürstenführungen zu reinigen!

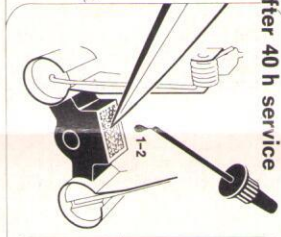

3087 · 3090


3060/61 · 3066/67/68

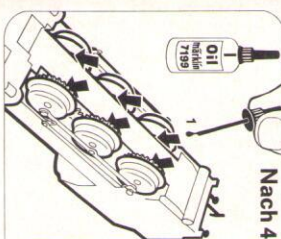

Nach 40 Betriebsstunden

After 40 h service

märklin-O
7199
(SAE 10)

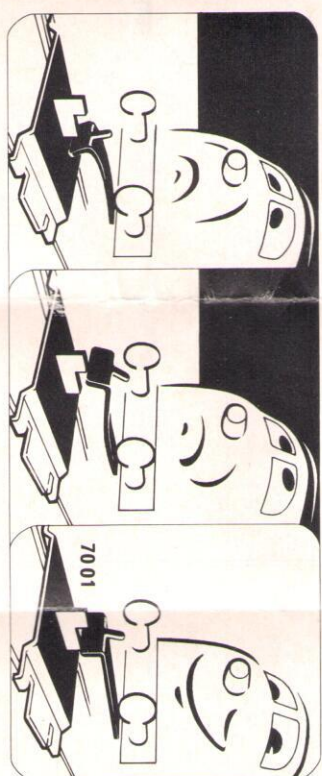

2K mi ge Sc ge ch sit Au Ur

Schaltet die Maschine bei hoher Fahrspannung, so ist der Federeinhängenaken etwas in Richtung „a“ zu biegen. Erfolgt die Umschaltung zum Fahrtrich- tungswechsel verzögert, so ist der Federeinhängenaken in Richtung „b“ zu biegen.